

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 72336 Balingen-Frommern Germany

www.kern-sohn.com

- +0049-[0]7433-9933-0
- +0049-[0]7433-9933-149
- info@kern-sohn.com

Betriebsanleitung Präzisionswaage



KERN PCB

Typ TPCB-A

Version 1.4 2023-03

D





KERN PCB

Version 1.4 2023-03

Betriebsanleitung Präzisionswaage

Ir	nhalt		
1	Te	echnische Daten	5
2	Ko	onformitätserklärung	8
3	Ge	eräteübersicht	9
	3.1	Komponenten	9
	3.2	Bedienungselemente	10
	3.2	2.1 Tastaturübersicht	10
	3.2	2.2 Numerische Eingabe	11
	3.2	2.3 Anzeigenübersicht	11
4	Gr	rundlegende Hinweise (Allgemeines)	12
	4.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	12
	4.2	Sachwidrige Verwendung	12
	4.3	Gewährleistung	12
	4.4	Prüfmittelüberwachung	13
5	Gr	rundlegende Sicherheitshinweise	13
	5.1	Hinweise in der Betriebsanleitung beachten	13
	5.2	Ausbildung des Personals	13
6	Tr	ansport und Lagerung	13
	6.1	Kontrolle bei Übernahme	13
	6.2	Verpackung/Rücktransport	13
7	Αι	uspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme	14
	7.1	Aufstellort, Einsatzort	14
	7.2	Auspacken und Prüfen	15
	7.3	Aufbauen, Aufstellen und nivellieren	15
	7.4	Netzanschluss	15
	7.5	Batteriebetrieb (optional)	16
	7.6	Akkubetrieb (optional)	
	7.6	6.1 Akku laden	17
	7.7	Anschluss von Peripheriegeräten	18
	7.8	Erstinbetriebnahme	18
	7.9	Justierung	18

	7.9.	1	Externe Justierung <= ALEHE>	19
	7.9.	2	Externe Justierung mit benutzerdefiniertem Justiergewicht < □ ALE □ □ >	20
	7.9.	3	Gravitationskonstante Justierort < ローHRロムト	22
	7.9.	4	Gravitationskonstante Aufstellort < ☐┌用⊔ЫE >	23
8	Bas	isb	etrieb	. 24
8	.1	Ein	-/Ausschalten	. 24
8	.2	Ein	faches Wägen	. 24
8	.3	Nul	Istellen	. 25
8	.4	Tar	ieren	. 25
8	.5	We	chsel-Taste (Standardeinstellungen)	. 26
	8.5.	1	Wägeeinheit umschalten	27
	8.5.2	2	Bruttogewichtswert anzeigen	28
8	.6	Unt	erflurwägung	. 29
9	Bed	lien	konzept	. 30
10	Α	ppli	kation <wägen></wägen>	. 32
1	0.1	Α	pplikationsspezifische Einstellungen	. 32
1	0.2	Ρ	RE-Tare	. 33
	10.2	2.1	Aufgelegtes Gewicht als PRE-TARE Wert übernehmen	33
	10.2	2.2	Bekanntes Taragewicht numerisch eingeben	34
1	0.3	D	ata-Hold Funktion	. 34
1	0.4	٧	Vägeeinheiten	. 35
	10.4	.1	Wägeeinheit einstellen	35
	10.4	.2	Wägen mit Multiplikationsfaktor über Applikationseinheit <ffa></ffa>	36
	10.4	.3	Prozentwägen über Applikationseinheit <%>	
	10.4	.4	Mol-Wägemodus	37
11	Α		kation <zählen></zählen>	
1	1.1		pplikationsspezifische Einstellungen	
1	1.2	Α	pplikation anwenden	. 39
	11.2	2.1	Stückzählen	
	11.2		Zielzählen	
12	Α	ppli	kation < Checkweighing >	. 45
1	2.1	Α	pplikationsspezifische Einstellungen	. 45
1	2.2	A	pplikation anwenden	. 46
	12.2	2.1	Zielwägen	
	12.2		Kontrollwägen	
13	M	eni	i	. 51
1	3.1	Ν	lavigation im Menü	. 51

13.2	Applikationsmenü	51
13.3	Setup-Menü	52
13.3	.1 Übersicht < 与EヒュP >	52
14 K	ommunikation mit Peripheriegeräten über KUP-Anschluss	57
14.1	KERN Communications Protocol (KERN Schnittstellenprotokoll)	58
14.2	Ausgabe-Funktionen	59
14.2	2.1 Summiermodus < コロロト	59
14.2		61
14.2	.3 Automatische Datenausgabe < R⊔上□ >	62
14.2	.4 Kontinuierliche Datenausgabe < □□□남 >	62
14.3	Datenformat	63
15 W	artung, Instandhaltung, Entsorgung	64
15.1	Reinigen	64
15.2	Wartung, Instandhaltung	64
15.3	Entsorgung	64
16 K	leine Pannenhilfe	65
17 F	ehlermeldungen	66
18 B	atteriegesetz	67

1 Technische Daten

KERN	PCB 200-3	PCB 300-2	PCB 300-3	
Artikelnummer / Typ	TPCB 200-3-A	TPCB 300-2-A	TPCB 360-3-A	
Ablesbarkeit (d)	0,001 g	0,01 g	0,001 g	
Wägebereich (Max)	200 g	300 g	360 g	
Reproduzierbarkeit	0,001 g	0,01 g	0,001 g	
Linearität	±0,005 g	±0,02 g	±0,005 g	
Einschwingzeit (typisch)		3 s		
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Laborbedingungen*	2 mg	20 mg	2 mg	
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Normalbedingungen**	20 mg	200 mg	20 mg	
Justierpunkte	50 g / 100 g / 200 g	100 g / 200 g / 300 g	100 g / 200 g / 350 g	
Empfohlenes Justierge- wicht, nicht beigegeben, (Klasse)	200 g (F1)	300 g (M1)	200 g (F1)	
Anwärmzeit	2 h			
Wägeeinheiten	kg, g, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz			
Luftfeuchtigkeit	max. 80% rel. (nicht kondensierend)			
Zulässige Umgebungs- temperatur		5 °C + 35 °C		
Eingangsspannung Gerät		6 V, 1 A		
Eingangsspannung Netz- teil		100 V - 240 V AC; 50 / 60 H	lz;	
Batterien (Option)		4 x 1,5V AA		
Akkubetrieb (Option)		ebsdauer 48 h (Hinterleuchtu ebsdauer 24 h (Hinterleuchtu Ladezeit ca. 8 h	erleuchtung ein)	
Auto off (Akku)	Wä	áhlbar 30 s; 1 / 2 / 5 / 30 / 60) min	
Abmessungen Gehäuse	3:	nm]		
Wägeplatte	Ø 82 mm, Kunststoff, ableitfähig lackiert	Ø 105 mm, Edelstahl	Ø 82 mm, Kunststoff, ableitfähig lackiert	
Nettogewicht (kg)		1		
Schnittstellen	RS-232 (optional), Ethernet (optional), Bluetooth BLE (v4.0) (optional), USB-Device (optional), WLAN (optional) über KUP			
Unterflurwägeeinrichtung		ja (Haken beigelegt)		

KERN	PCB 1000-2	PCB 2000-1	PCB 3000-2
Artikelnummer / Typ	TPCB 1200-2-A	TPCB 2000-1-A	TPCB 3600-2-A
Ablesbarkeit (d)	0,01 g	0,1 g	0,01 g
Wägebereich (Max)	1 200 g	2 000 g	3 600 g
Reproduzierbarkeit	0,01 g	0,1 g	0,01 g
Linearität	±0,03 g	±0,2 g	±0,05 g
Einschwingzeit (typisch)		3 s	
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Laborbedingungen*	20 mg	200 mg	20 mg
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Normalbedingungen**	200 mg	2 g	200 mg
Justierpunkte	300 g / 600 g / 1,2 kg	500 g / 1 kg / 2 kg	1 kg / 2 kg / 3,5 kg
Empfohlenes Justierge- wicht, nicht beigegeben, (Klasse)	1,2 kg (F1)	2 kg (M1)	2 kg (F1)
Anwärmzeit	2 h	30 min	2 h
Wägeeinheiten	kg, g, gn, dwt, tl (Tw)	, tl (HK), ozt, tl (Singap, M	lalays), ct, mo, lb, oz
Luftfeuchtigkeit	max.	80% rel. (nicht kondensie	rend)
Zulässige Umgebungstemperatur 5 °C + 35 °C		5 °C + 35 °C	
Eingangsspannung Gerät		6 V, 1 A	
Eingangsspannung Netz- teil	10	0 V - 240 V AC; 50 / 60 H	łz;
Batterien (Option)		4 x 1,5V AA	
Akkubetrieb (Option)	Betriebsdauer 48 h (Hinterleuchtung aus) Betriebsdauer 24 h (Hinterleuchtung ein) Ladezeit ca. 8 h		
Auto off (Akku)	wähll	oar 30 s; 1 / 2 / 5 / 30 / 60) min
Abmessungen Gehäuse	350 x 390 x 120 (B x T x H) [mm]		
Wägeplatte, Edelstahl 130 x 130 (B x T) [mm]		130 x 130 (B x T) [mm]	
Nettogewicht (kg)		1,4	
Schnittstellen RS-232 (optional), Ethernet (optional), Bluetooth BLE (v4.0) (optional) USB-Device (optional), WLAN (optional) über KUP			
Unterflurwägeeinrichtung		ja (Haken beigelegt)	

KERN	PCB 6000-0	PCB 6000-1	PCB 10000-1		
Artikelnummer / Typ	TPCB 6000-0-A	TPCB 6K-4-A	TPCB 10K-4-A		
Ablesbarkeit (d)	1 g	0,1 g	0,1 g		
Wägebereich (Max)	6 000 g	6 000 g	10 000 g		
Reproduzierbarkeit	1 g	0,1 g	0,1 g		
Linearität	±2 g	±0,3 g	±0,3 g		
Einschwingzeit (typisch)		3 s			
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Laborbedingungen*	2 g	200 mg	200 mg		
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen unter Normalbedingungen**	20 g	2 g	2 g		
Justierpunkte	1,5 kg / 3 kg / 6 kg	1,5 kg / 3 kg / 6 kg	2 kg / 5 kg / 10 kg		
Empfohlenes Justierge- wicht, nicht beigegeben, (Klasse)	6 kg (M2)	6 kg (F2)	10 kg (F1)		
Anwärmzeit	30 min	2 h	2 h		
Wägeeinheiten	kg, g, gn, dwt, tl (Tw)	, tl (HK), ozt, tl (Singap, M			
Luftfeuchtigkeit	max.	80% rel. (nicht kondensie	rend)		
Zulässige Umgebungs- temperatur		5 °C + 35 °C			
Eingangsspannung Gerät		6 V, 1 A			
Eingangsspannung Netz- teil	10	0 V - 240 V AC; 50 / 60 H	lz;		
Batterien (Option)		4 x 1,5V AA			
Akkubetrieb (Option)	Betriebsdauer 48 h (Hinterleuchtung aus) Betriebsdauer 24 h (Hinterleuchtung ein) Ladezeit ca. 8 h		• ,		
Auto off (Akku)	wähll	oar 30 s; 1 / 2 / 5 / 30 / 60) min		
Abmessungen Gehäuse	häuse 350 x 390 x 120 (B x T x H) [mm]		nm]		
Wägeplatte, Edelstahl		150 x 170 (B x T) [mm]			
Nettogewicht (kg)		1,8			
Schnittstellen	RS-232 (optional), Ethernet (optional), Bluetooth BLE (v4.0) (optional), USB-Device (optional), WLAN (optional) über KUP				
Unterflurwägeeinrichtung		ja (Haken beigelegt)			

* Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen:

- > Es herrschen ideale Umgebungsbedingungen für hochauflösenden Zählungen
- > Die Zählteile haben keine Streuung

** Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen:

- > Es herrschen unruhige Umgebungsbedingungen (Windzug, Vibrationen)
- Die Zählteile streuen


2 Konformitätserklärung

Die aktuelle EG/EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter:

www.kern-sohn.com/ce


3 Geräteübersicht

3.1 Komponenten

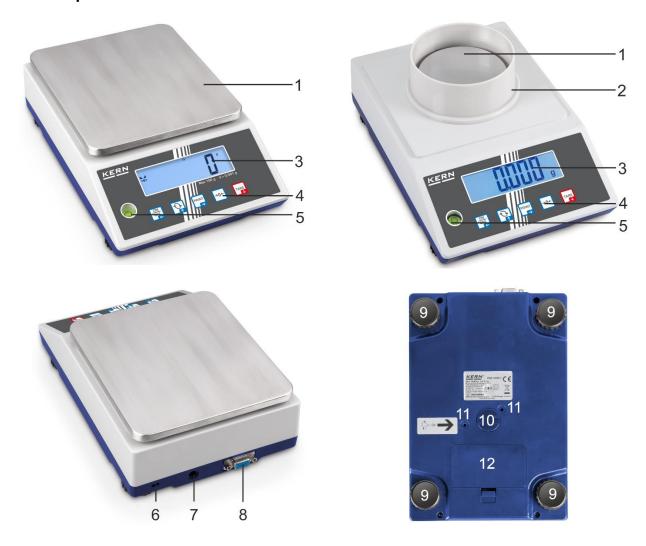

Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
1	Wägeplatte	7	Anschluss Netzadapter
2	Windschutz	8	KUP-Anschluss (KERN Universal Port)
3	Anzeige	9	Fußschrauben
4	Tastatur	10	Unterflurwägeeinrichtung
5	Libelle	11	Transportsicherung (Position modellabhängig)
6	Anschluss Diebstahlsicherung (Kensington-Lock)	12	Batteriefach

3.2 Bedienungselemente

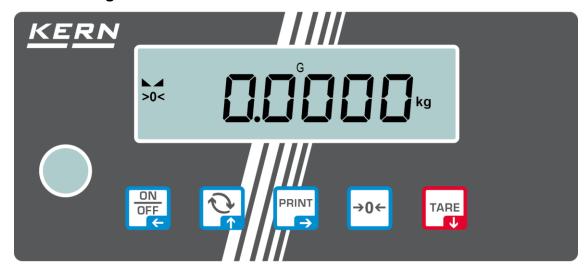


3.2.1 Tastaturübersicht

Taste	Name	Funktion im Bedienmo- dus	Funktion im Menü
ON OFF &	ON/OFF-Taste	 Ein-/Ausschalten (langer Tastendruck) Hinterleuchten der Anzeige Ein-/Ausschalten (kurzer Tastendruck) 	 ➤ Navigationstaste ← ➤ Menüebene zurück ➤ Menü verlassen/zurück in den Wägemodus
O	53-Taste	Wechsel-Taste, s. Kap. 8.5	➤ Navigationstaste ↑➤ Menüpunkt anwählen
PRINT	PRINT-Taste	Wägedaten über Schnittstelle übermitteln	➤ Navigationstaste →➤ Menüpunkt aktivieren➤ Auswahl bestätigen
→0←	ZERO-Taste	Nullstellen (Nullstellbereich 2% Max.)	
TARE	TARE-Taste	→ Tarieren	 ➤ Applikationsmenü aufrufen (langer Tastendruck) ➤ Navigationstaste ➤ Menüpunkt anwählen

3.2.2 Numerische Eingabe

Taste	Bezeichnung	Funktion
		Ziffer anwählen
PRINT	Navigationstaste →	Eingabe bestätigen. Die Taste wiederholt für jede Stelle drücken. Warten, bis das numerische Eingabefenster erlischt.
TARE	Navigationstaste Ψ	Blinkende Ziffer (0 – 9) verringern
1	Navigationstaste 🛧	Blinkende Ziffer (0 – 9) erhöhen

3.2.3 Anzeigenübersicht

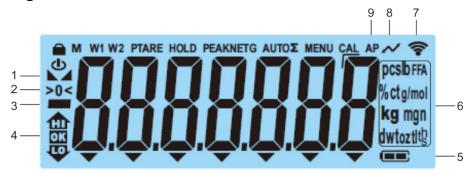

Position	Anzeige	Beschreibung
1		Stabilitätsanzeige
2	>0<	Nullanzeige
3		Minusanzeige
4	HI OK	Toleranzmarken beim Kontrollwägen
5		Ladezustandsanzeige Akku
6	Einheitenanzeige	Verfügbare Wägeeinheiten, s. Kap. 1 oder Applikationseinheiten, s. Kap. 10.4
7	<u></u>	WIFI-Symbol
8	N	Datenübertragung läuft
9	AP	Autoprint aktiv
-	G	Anzeige Bruttogewichtswert
-	NET	Anzeige Nettogewichtswert
-	Σ	Wägedaten befinden sich im Summenspei- cher

4 Grundlegende Hinweise (Allgemeines)

4.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die von Ihnen erworbene Waage dient zum Bestimmen des Wägewertes von Wägegut. Sie ist zur Verwendung als "nichtselbsttätige Waage" vorgesehen, d.h. das Wägegut wird manuell, vorsichtig und mittig auf die Wägeplatte aufgebracht. Nach Erreichen eines stabilen Wägewertes kann der Wägewert abgelesen werden.

4.2 Sachwidrige Verwendung

- Unsere Waagen sind nichtselbsttätige Waagen und nicht für den Einsatz in dynamischen Wägeprozessen vorgesehen. Die Waagen können jedoch nach Überprüfung des individuellen Einsatzbereiches und hier speziell den Genauigkeitsanforderungen der Anwendung auch für dynamische Wägeprozesse eingesetzt werden.
- Keine Dauerlast auf der Wägeplatte belassen. Diese kann das Messwerk beschädigen.
- Stöße und Überlastungen der Waage über die angegebene Höchstlast (Max), abzüglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden. Waage könnte hierdurch beschädigt werden.
- Waage niemals in explosionsgefährdeten Räumen betreiben. Die Serienausführung ist nicht Ex-geschützt.
- Die Waage darf nicht konstruktiv verändert werden. Dies kann zu falschen Wägeergebnissen, sicherheitstechnischen Mängeln sowie der Zerstörung der Waage führen.
- Die Waage darf nur gemäß den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden. Abweichende Einsatzbereiche/Anwendungsgebiete sind von KERN schriftlich freizugeben.

4.3 Gewährleistung

Gewährleistung erlischt bei

- Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung
- Verwendung außerhalb der beschriebenen Anwendungen
- Veränderung oder Öffnen des Gerätes
- Mechanische Beschädigung und Beschädigung durch Medien, Flüssigkeiten natürlichem Verschleiß und Abnützung
- Nicht sachgemäße Aufstellung oder elektrische Installation
- Überlastung des Messwerkes

4.4 Prüfmittelüberwachung

Im Rahmen der Qualitätssicherung müssen die messtechnischen Eigenschaften der Waage und eines eventuell vorhandenen Prüfgewichtes in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierfür ein geeignetes Intervall sowie die Art und den Umfang dieser Prüfung zu definieren. Informationen bezüglich der Prüfmittelüberwachung von Waagen sowie der hierfür notwendigen Prüfgewichte sind auf der KERN-Hompage (www.kern-sohn.com) verfügbar. In seinem akkreditierten Kalibrierlaboratorium können bei KERN schnell und kostengünstig Prüfgewichte und Waagen kalibriert werden (Rückführung auf das nationale Normal).

5 Grundlegende Sicherheitshinweise

5.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten



⇒ Betriebsanleitung vor der Aufstellung und Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen, selbst dann, wenn Sie bereits über Erfahrungen mit KERN- Waagen verfügen.

5.2 Ausbildung des Personals

Das Gerät darf nur von geschulten Mitarbeitern bedient und gepflegt werden.

6 Transport und Lagerung

6.1 Kontrolle bei Übernahme

Überprüfen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Gerät beim Auspacken auf eventuell sichtbare äußere Beschädigungen.

6.2 Verpackung/Rücktransport



- Alle Teile der Originalverpackung für einen eventuell notwendigen Rücktransport aufbewahren.
- ⇒ Für den Rücktransport ist nur die Originalverpackung zu verwenden.
- ⇒ Evtl. vorgesehene Transportsicherungen wieder anbringen.
- ⇒ Alle Teile z.B. Windschutz, Wägeplatte, Netzteil etc. gegen Verrutschen und Beschädigung sichern.

7 Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme

7.1 Aufstellort, Einsatzort

Die Waagen sind so konstruiert, dass unter den üblichen Einsatzbedingungen zuverlässige Wägeergebnisse erzielt werden.

Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen Standort für Ihre Waage wählen.

Am Aufstellort folgendes beachten:

- Waage auf eine stabile, gerade Fläche stellen.
- Extreme Wärme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Waage vor direktem Luftzug durch geöffnete Fenster und Türen schützen.
- Erschütterungen während des Wägens vermeiden.
- Waage vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dämpfen und Staub schützen.
- Das Gerät nicht über längere Zeit starker Feuchtigkeit aussetzen. Eine nicht erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerät) kann auftreten, wenn ein kaltes Gerät in eine wesentlich wärmere Umgebung gebracht wird. In diesem Fall das vom Netz getrennte Gerät ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur akklimatisieren.
- Statische Aufladung von Wägegut, Wägebehälter vermeiden.
- Nicht in explosivstoffgefährdeten Bereichen oder in durch Gase, Dämpfe und Nebel sowie durch Stäube explosionsgefährdeten Bereichen betreiben!
- Chemikalien (z.B. Flüssigkeiten oder Gase), welche die Waage innen oder außen angreifen und beschädigen können, sind fernzuhalten.
- IP-Schutz des Gerätes einhalten.
- Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern, bei statischen Aufladungen (z.B. beim Verwiegen / Zählen von Kunststoffteilen) sowie bei instabiler Stromversorgung sind große Anzeigeabweichungen (falsche Wägeergebnisse, sowie Beschädigungen der Waage) möglich. Der Standort muss dann gewechselt oder die Störquelle beseitigt werden.

7.2 Auspacken und Prüfen


Gerät und Zubehör aus der Verpackung nehmen, Verpackungsmaterial entfernen und am vorgesehenen Arbeitsplatz aufstellen. Überprüfen, ob alle Teile des Lieferumfangs vorhanden und unbeschädigt sind.

Lieferumfang / Serienmäßiges Zubehör:

- Waage, s. Kap. 3.1
- Netzadapter
- Betriebsanleitung
- Arbeitsschutzhaube
- Unterflurhaken

7.3 Aufbauen, Aufstellen und nivellieren

- ⇒ Transportsicherung entfernen.
- ⇒ Wägeplatte und ggf. Windschutz installieren.
- ⇒ Darauf achten, dass die Waage eben steht.
- ⇒ Die Waage mit Fußschrauben nivellieren, bis sich die Luftblase in der Libelle im vorgeschriebenen Kreis befindet.

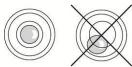

⇒ Nivellierung regelmäßig überprüfen

7.4 Netzanschluss



Länderspezifischen Netzstecker auswählen und am Netzgerät einstecken.



Kontrollieren, ob die Spannungsaufnahme der Waage richtig eingestellt ist. Die Waage darf nur an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn die Angaben an der Waage (Aufkleber) und die ortsübliche Netzspannung identisch sind.

Nur KERN-Originalnetzgeräte verwenden. Die Verwendung anderer Fabrikate bedarf der Zustimmung von KERN.



Wichtig:

- Vor Inbetriebnahme das Netzkabel auf Beschädigungen überprüfen.
- Darauf achten, dass das Netzgerät nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Der Netzstecker muss jederzeit zugänglich sein.

7.5 Batteriebetrieb (optional)

Sind die Batterien verbraucht, erscheint in der Anzeige < L a bAE>.

- ⇒ Waage vorsichtig umdrehen, so dass der Boden der Waage zugänglich ist.
- ⇒ Batteriefach öffnen und Batterien tauschen.

Auf die richtige Polung achten.


⇒ Den Deckel wieder verschließen.





- Zur Batterieschonung kann im Menü (s. Kap. 13.3.1.) die automatische Abschaltfunktion < Fulbur FF > aktiviert werden.
- Wird die Waage längere Zeit nicht benützt, Batterie herausnehmen und getrennt aufbewahren. Auslaufen von Batterieflüssigkeit könnte die Waage beschädigen.


7.6 Akkubetrieb (optional)

ACHTUNG

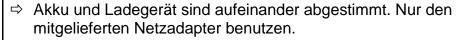

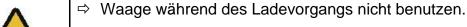

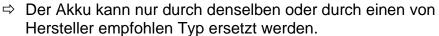

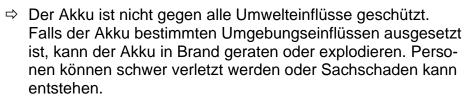

⇒ Akku vor Feuer und Hitze schützen.

manipuliert werden.

- ⇒ Akku nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten, Chemikalien oder Salzen bringen.
- ⇒ Akkus und Ladegerät dürfen in keinem Fall modifiziert oder

⇒ Akku nicht hohem Druck oder Mikrowellen aussetzen.

- ⇒ Keinen defekten, beschädigten oder deformierten Akku verwenden.
- ⇒ Elektrische Kontakte des Akkus nicht mit metallischen Gegenständen verbinden und kurzschließen.
- ⇒ Aus einem beschädigten Akku kann Flüssigkeit austreten. Falls die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt, können Haut und Augen gereizt werden.
- ⇒ Achten Sie beim Einlegen bzw. Austauschen der Akkus auf die korrekte Polarität (siehe Angaben im Akkufach)
- ⇒ Der Akkubetrieb wird bei Anschluss des Netzadapters übersteuert. Beim Wägen mit Netzbetrieb > 48 Std. müssen die Akkus entfernt werden! (Überhitzungsgefahr).
- ⇒ Sollte der Akku Gerüche entwickeln, heiß werden, sich verfärben oder verformen ist dieser unverzüglich von der Stromversorgung und möglichst von der Waage zu trennen.





7.6.1 Akku laden

Der Akkupack (Option) wird über das mitgelieferte Netzkabel geladen.

Der Akkupack sollte vor der ersten Benutzung mindestens 15 Stunden über das Netzkabel geladen werden.

Zur Schonung des Akkus kann im Menü (s. Kap. 13.3.1.) die automatische Abschaltfunktion < -- F-> aktiviert werden.

Ist die Kapazität der Akkus erschöpft erscheint im Display < 🗀 년 न ८ - . Stecken Sie baldmöglichst das Netzkabel ein, um den Akku zu laden. Die Ladedauer bis zur vollständigen Wiederaufladung beträgt ca. 8 Std.

7.7 Anschluss von Peripheriegeräten

Vor Anschluss oder Trennen von Zusatzgeräten (Drucker, PC) an die Datenschnittstelle muss die Waage unbedingt vom Netz getrennt werden.

Verwenden Sie zu Ihrer Waage ausschließlich Zubehör und Peripheriegeräte von KERN, diese sind optimal auf Ihre Waage abgestimmt.

7.8 Erstinbetriebnahme

Um bei elektronischen Waagen genaue Wägeergebnisse zu erhalten, muss die Waage ihre Betriebstemperatur (siehe Anwärmzeit Kap.1) erreicht haben. Die Waage muss für diese Anwärmzeit an die Stromversorgung (Netzanschluss, Akku oder Batterie) angeschlossen sein.

Die Genauigkeit der Waage ist abhängig von der örtlichen Fallbeschleunigung. Unbedingt die Hinweise im Kapitel Justierung beachten.


7.9 Justierung

Da der Wert der Erdbeschleunigung nicht an jedem Ort der Erde gleich ist, muss jede Waage – gemäß dem zugrunde liegenden physikalischen Wägeprinzip – am Aufstellort auf die dort herrschende Erdbeschleunigung abgestimmt werden (nur wenn die Waage nicht bereits im Werk auf den Aufstellort justiert wurde). Dieser Justiervorgang muss bei der ersten Inbetriebnahme, nach jedem Standortwechsel sowie bei Schwankungen der Umgebungstemperatur durchgeführt werden. Um genaue Messwerte zu erhalten, empfiehlt es sich zudem, die Waage auch im Wägebetrieb periodisch zu justieren.



- Justierung möglichst nahe an der Höchstlast der Waage durchführen (empfohlenes Justiergewicht s. Kap. 1). Die Justierung ist aber auch mit Gewichten anderer Nennwerte oder Toleranzklassen möglich, messtechnisch aber nicht optimal. Die Genauigkeit des Justiergewichts muss in etwa der Ablesbarkeit [d] der Waage entsprechen, eher etwas besser.
 Infos zu Prüfgewichten finden Sie im Internet unter: http://www.kern-sohn.com
- Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine Anwärmzeit (s. Kap. 1) zur Stabilisierung ist erforderlich.
- Darauf achten, dass sich keine Gegenstände auf der Wägeplatte befinden.
- Vibrationen und Luftströme vermeiden.
- Justierung nur bei aufgelegter Standardwägeplatte durchführen.

7.9.1 Externe Justierung <⊏ ALEHE>

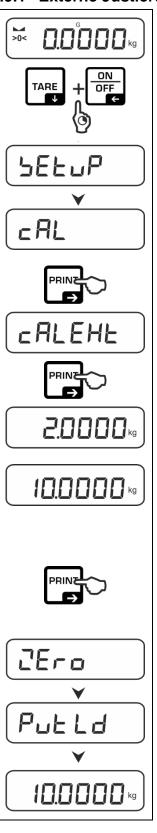


⇒ Zum Aufrufen des Setup-Menüs TARE- und ON/OFF-Taste gleichzeitig drücken und gedrückt halten.

- ⇒ Warten bis der erste Menüpunkt < ⊏ AL > angezeigt wird.
- ⇒ Mit →-Taste bestätigen, < ⊏RLEHL > wird angezeigt.

- ⇒ Erforderliches Justiergewicht bereitstellen.
- ⇒ Auswahl mit →-Taste bestätigen. < ☐ □ >, < ☐ □ d > gefolgt vom Gewichtswert des aufzulegenden Justiergewichts wird angezeigt.




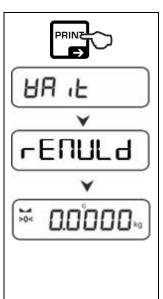

⇒ Justiergewicht auflegen und mit →-Taste bestätigen, < ⊟A । ⊢> gefolgt von < ⊢ E∏ □ ⊢ ⊃ wird angezeigt.

- ⇒ Wenn < ¬E∏∐Ld > angezeigt wird, Justiergewicht entfernen.
- Nach erfolgreicher Justierung kehrt die Waage automatisch in den Wägemodus zurück.
 Bei einem Justierfehler (z. B. Gegenstände befinden sich auf der Wägeplatte) erscheint im Display die Fehlermeldung < ☐ ☐ ☐ ☐ >. Waage ausschalten und Justiervorgang wiederholen.


7.9.2 Externe Justierung mit benutzerdefiniertem Justiergewicht < = FLEud>

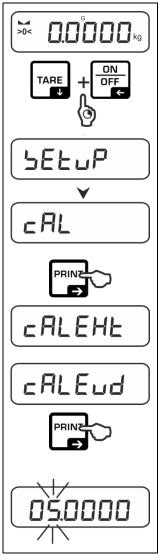

⇒ Zum Aufrufen des Setup-Menüs TARE- und ON/OFF-Taste gleichzeitig drücken und gedrückt halten.

- ⇒ Warten bis der erste Menüpunkt < □ □ □ > angezeigt wird.
- ⇒ Mit →-Taste bestätigen, < □ ALEHE > wird angezeigt.

 - ⇒ Justiergewicht bereitstellen.
 - ⇒ Gewichtswert eingeben, numerische Eingabe s. Kap.
 3.2.2

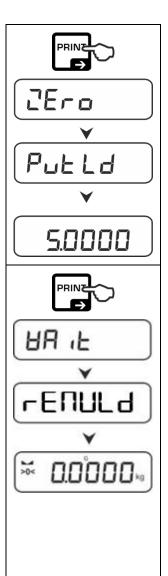

⇒ Auswahl mit →-Taste bestätigen. < ☐ □ >,
< ☐ □ □ > gefolgt vom Gewichtswert des aufzulegenden Justiergewichts wird angezeigt.

⇒ Justiergewicht auflegen und mit →-Taste bestätigen, < ⊟R । E > gefolgt von < ⊏ E∏ □ L □ > wird angezeigt.

⇒ Wenn < ¬E∏∐L d > angezeigt wird, Justiergewicht entfernen.

Nach erfolgreicher Justierung kehrt die Waage automatisch in den Wägemodus zurück. Bei einem Justierfehler (z. B. Gegenstände befinden sich auf der Wägeplatte) erscheint im Display die Fehlermeldung < Ⅎ¬□¬□ >. Waage ausschalten und Justiervorgang wiederholen.

7.9.3 Gravitationskonstante Justierort < ローHHduゝ




⇒ Zum Aufrufen des Setup-Menüs TARE- und ON/OFF-Taste gleichzeitig drücken und gedrückt halten.

- ⇒ Warten bis der erste Menüpunkt < ⊏ AL > angezeigt wird.
- ⇒ Mit →-Taste bestätigen, <⊏RLEHE> wird angezeigt.
 - ⇒ Mit den Navigationstasten ♦♦ < ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ > wählen.
 - ⇒ Mit →-Taste bestätigen, die aktuelle Einstellung wird angezeigt. Die aktive Stelle blinkt.
 - ⇒ Gewünschten Wert eingeben und mit →-Taste bestätigen, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2. Die Waage kehrt zurück ins Menü.

⇒ Zum Verlassen des Menüs **←**-Taste wiederholt drücken.

7.9.4 Gravitationskonstante Aufstellort < ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ E >

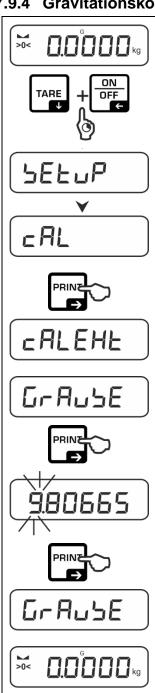

⇒ Zum Aufrufen des Setup-Menüs TARE- und ON/OFF-Taste gleichzeitig drücken und gedrückt halten.

- ⇒ Warten bis der erste Menüpunkt < ⊏ AL > angezeigt wird.
- ⇒ Mit →-Taste bestätigen, < ⊏RLEHL > wird angezeigt.
 - ⇒ Mit den Navigationstasten ♦♦ < ☐ ☐ ☐ ☐ ⇒ wählen.


 - ⇒ Gewünschten Wert eingeben und mit →-Taste bestätigen, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2. Die Waage kehrt zurück ins Menü.

⇒ Zum Verlassen des Menüs **←**-Taste wiederholt drücken.

8 Basisbetrieb

8.1 Ein-/Ausschalten

Einschalten:

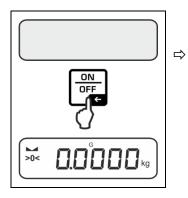


ON/OFF-Taste drücken.

Die Anzeige leuchtet auf und die Waage führt einen Selbsttest durch.

Warten bis die Gewichtsanzeige erscheint.


Die Waage ist jetzt mit der zuletzt aktiven Applikation einsatzbereit.

Ausschalten:

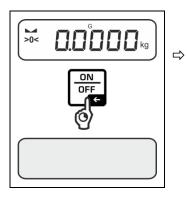

ON/OFF-Taste gedrückt halten bis die Anzeige erlischt.

8.2 Einfaches Wägen

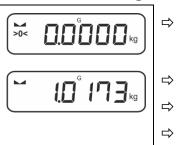

- Nullanzeige [>0<] überprüfen, ggf. mit der ZERO-Taste nullstellen.
- ⇒ Wägegut auflegen
- ⇒ Warten bis die Stabilitätsanzeige (►) erscheint.
- ⇒ Wägeresultat ablesen.

1 Überlast-Warnung

Überlastungen des Gerätes über die angegebene Höchstlast (Max), abzüglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden.


Das Gerät könnte hierdurch beschädigt werden.

Die Überschreitung der Höchstlast wird mit der Anzeige [7 7] angezeigt. Waage entlasten bzw. Vorlast verringern.

8.3 Nullstellen

Um optimale Wägeergebnisse zu erreichen, vor dem Wägen die Waage nullstellen. Nullstellen ist nur im Bereich ± 2% Max. möglich.


Bei Werten größer ± 2% Max. erscheint die Fehlermeldung < ☐L □ □ □ L >

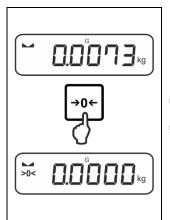

- ⇒ Waage entlasten
- ⇒ **ZERO**-Taste drücken, um die Waage auf Null zu stellen.

8.4 Tarieren

Das Eigengewicht beliebiger Wägebehälter lässt sich auf Knopfdruck wegtarieren, damit bei nachfolgenden Wägungen das Nettogewicht des Wägegutes angezeigt wird.

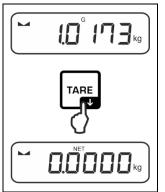

- ⇒ Wägebehälter auf die Wägeplatte stellen.

<NET> signalisiert, dass alle angezeigten Gewichtswerte Nettowerte sind.



- Bei entlasteter Waage wird der gespeicherte Tarawert mit negativem Vorzeichen angezeigt.
- Zum Löschen des gespeicherten Tarawertes Wägeplatte entlasten und TARE-Taste oder ZERO-Taste drücken.
- Der Tariervorgang kann beliebige Male wiederholt werden, beispielsweise beim Einwiegen von mehreren Komponenten zu einer Mischung (Zuwiegen). Die Grenze ist dann erreicht, wenn der Tarierbereich ausgelastet ist.
- Numerische Eingabe des Taragewichts (PRE-TARE)

8.5 Wechsel-Taste (Standardeinstellungen)

Die Wechsel-Taste ≈ kann mit verschiedenen Funktionen belegt werden.

Folgende Funktionen sind standardmäßig (<dEFAuLE>) bei den verschiedenen Wägepplikationen eingestellt:


Q.	Kurzer Tastendruck	Langer Tastendruck
RE 'P	 Bei erstmaligem Drücken: Wägeeinheit einstellen Zwischen den Wägeeinheiten umschalten 	> Bruttogewichtswert anzeigen
conup	 Bei erstmaligem Drücken: Referenzstückzahl einstellen Zwischen den Wägeeinheiten umschalten 	Wenn die Waage tariert wurde und nach kurzem Tastendruck die Wä- geeinheit angezeigt wird, kann durch einen langen Tastendruck die Anzeige zwischen Brutto, Netto und Tara gewechselt werden.
chEch	 Bei erstmaligem Drücken: Wä- geeinheit einstellen Zwischen den Wägeeinheiten umschalten 	Wenn die Waage tariert wurde und nach kurzem Tastendruck die Wä- geeinheit angezeigt wird, kann durch einen langen Tastendruck die Anzeige zwischen Brutto, Netto und Tara gewechselt werden.

Nachfolgend werden die Standardeinstellungen (<dEFAuLE>) für die Applikation <Wägen> beschrieben.

8.5.1 Wägeeinheit umschalten

Standardmäßig ist die Wechsel-Taste so eingestellt, dass durch einen kurzen Tastendruck zwischen der Wägeeinheit umgeschalten werden kann.


Einheit aktivieren:

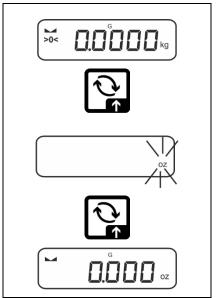

Bei erstmaligem kurzem Drücken der **2**-Taste kann die Einheit für die Schnellauswahl festgelegt werden.


- ⇒ ≈-Taste drücken und warten bis die Anzeige blinkt.

Einheit umschalten:

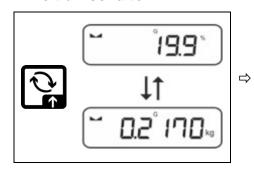

Mit der ₴-Taste kann zwischen der aktiven Einheit 1 und Einheit 2 umgeschaltet werden.

Andere Einheit aktivieren:

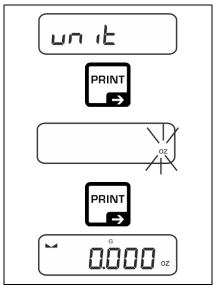


- ⇒ Menüeinstellung < □□ □□ □□ > wählen und mit → Taste bestätigen.
- ⇒ Warten, bis die Anzeige blinkt.

Die erforderlichen Einstellungen bei Auswahl einer Applikationseinheit (FFA, %, mol) finden Sie in Kap. 10.4.2, 10.4.3 und 10.4.4.

8.5.2 Bruttogewichtswert anzeigen

Standardmäßig ist die Wechsel-Taste so eingestellt, dass durch einen langen Tastendruck der Bruttogewichtswert angezeigt werden kann.

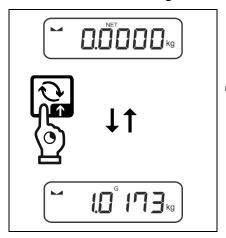

⇒ ≈-Taste gedrückt halten, bis die Anzeige den Bruttogewichtswert anzeigt.

Nach Loslassen der Taste wird der Bruttogewichtswert noch kurz in der Anzeige gehalten.

8.6 Unterflurwägung

Mit Hilfe der Unterflurwägung können Gegenstände, welche aufgrund ihrer Größe oder Form nicht auf die Waagschale gestellt werden können, gewogen werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- ⇒ Waage ausschalten
- ⇒ Verschlussdeckel am Waagenboden öffnen.
- ⇒ Waage über eine Öffnung stellen.
- ⇒ Haken vollständig eindrehen.
- ⇒ Wägegut anhängen und Wägung durchführen

№ VORSICHT

- Achten Sie unbedingt darauf, dass alle angehängten Gegenstände stabil genug sind, um das gewünschte Wägegut sicher zu halten (Bruchgefahr).
- Niemals Lasten über die angegebene Höchstlast (Max) hinaus anhängen (Bruchgefahr)

Es ist stets darauf zu achten, dass sich unter der Last keine Lebewesen oder Gegenstände befinden, die Schaden nehmen könnten.



Nach Beendigung der Unterflurwägung muss die Öffnung am Waagenboden unbedingt wieder verschlossen werden (Staubschutz).




9 **Bedienkonzept**

Werkseitig wird die Waage mit verschiedenen Applikationen (Wägen, Kontrollwägen, Zählen) ausgeliefert. Nach dem ersten Einschalten befindet sich die Waage in der Applikation <Wägen>.

Im Applikationsmenü (s. Kap.13.2.) können Sie jedoch durch die Auswahl einer Applikation festlegen in welchem Modus die Waage nach dem Einschalten weiterhin arbeiten soll. Entweder standardmäßig im Wägemodus oder z.B. im Kontrollmodus oder Zählmodus.

Applikation wählen:

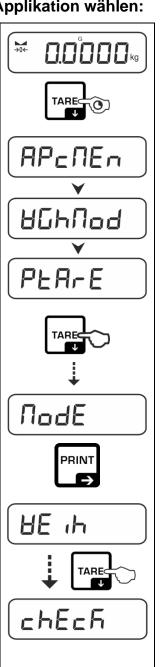

PRINT

⇒ **TARE-**Taste drücken und gedrückt halten bis < $AP \subset \Pi \in \Pi >$ angezeigt wird.

PHR-F>

< □□dE > wählen und mit →-Taste bestätigen.

⇒ Die zuletzt aktive Applikation z.B. < ∃E ₁Ь > wird ange-

⇒ Mit der TARE-Taste gewünschte Applikation wählen, wählbar

HE th Wägen count Zählen

chEcR Checkweighing

⇒ Auswahl mit →-Taste bestätigen.

Entsprechend der gewählten Applikation werden im Applikationsmenü nur die applikationsspezifischen Einstellungen angezeigt, sodass Sie ohne Umwege schnell ans Ziel kommen.



- Informationen zu den applikationsspezifischen Einstellungen finden Sie bei der Beschreibung der jeweiligen Applikation.
- Alle grundlegenden Einstellungen und Parameter, die sich auf den gesamten Betrieb der Waage auswirken sind im Setup Menü (s. Kap. 13.3.) zusammengefasst.
 Diese Einstellungen gelten für alle Applikationen.
- Die Anzahl der verfügbaren Applikationen ist modellabhängig.

Applikation ändern:

- ⇒ Mit der **V**-Taste die Menüeinstellung < **\PiodE** > wählen und mit **→**-Taste bestätigen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

10 Applikation < Wägen>

Die Durchführung einer einfachen Wägung und Tarierung ist in Kap. 8.2 bzw. 8.4 beschrieben. Weitere spezifische Einstellmöglichkeiten finden Sie in den folgenden Kapiteln.

Falls die Applikation <Wägen> nicht bereits aktiv ist, wählen Sie die Menüeinstellung < ☐☐☐ E > → < ☐☐ ☐ → >, s. Kap. 9

10.1 Applikationsspezifische Einstellungen

Menü aufrufen:

- ⇒ **TARE**-Taste drücken und gedrückt halten bis < ☐☐☐ > angezeigt wird.
- ⇒ Navigation im Menü, s. Kap. 13.1


Übersicht:

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibung / Kapit	el
PLA-E PRE-TARE	ActuAL	Aufgelegtes (Kap. 10.2.1	Aufgelegtes Gewicht als PRE-TARE Wert übernehmen, s. Kap. 10.2.1	
FILL-TAIL	NAnuAL	Taragewicht numerisch eingeben, s. Kap. 10.2.2		
	cLEAr	PRE-TARE V	Vert löschen	
hoLd	-	Start Hold-Fu	ınktion, s. Kap. 10.3	
un it Einheiten	verfügbare Wä- geeinheiten, s. Kap. 1	Mit dieser Funktion wird festgelegt, in welcher Wägeeinheit das Resultat angezeigt wird, s. Kap. 10.4.1		
	pcs	Applikationse	inheit Zählen	
	FFA	Multiplikationsfaktor s. Kap. 10.4.2		
	%	Applikationseinheit Prozentbestimmung, s. Kap. 10.4.3		
	mol	Mol-Wägemodus, s. Kap. 10.4.4		
NodE	BE 'H	Wägen		
Applikationen	count	Zählen		s. Kap. 9
	chEch	Checkweighir	ng	

10.2 PRE-Tare

10.2.1 Aufgelegtes Gewicht als PRE-TARE Wert übernehmen

< PtA-E> → < ActuAt >

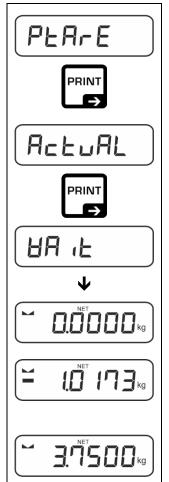


- ⇒ Wägebehälter auflegen


- ⇒ Mit →-Taste bestätigen. < 🖽 🕒 > wird angezeigt.
- ⇒ Das Gewicht des Wägebehälters wird als Taragewicht gespeichert. Die Nullanzeige und die Indikatoren
 < PTARE > und < NET > erscheinen.
- ⇒ Wägebehälter abnehmen, das Taragewicht mit negativem Vorzeichen erscheint.
- ⇒ Gefüllten Wägebehälter aufstellen.
- ⇒ Warten bis die Stabilitätsanzeige (►) erscheint.
- ⇒ Nettogewicht ablesen.
- Das eingegebene Taragewicht ist so lange gültig, bis ein neues Taragewicht eingegeben wird. Zum Löschen TARE-Taste drücken oder Menüeinstellung < □ LEH > mit →-Taste bestätigen.

10.2.2 Bekanntes Taragewicht numerisch eingeben

< PEArE > ➡ < NAnuAL >

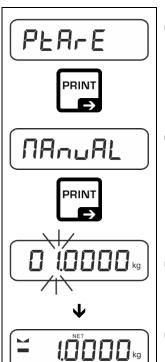


⇒ Menüeinstellung < PER⊏E > aufrufen und mit →-Taste bestätigen.

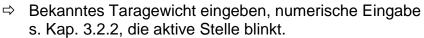

- ⇒ Das eingegebene Gewicht wird als Taragewicht gespeichert, die Indikatoren < PTARE > und < NET > und das Taragewicht mit negativem Vorzeichen erscheinen.
- ⇒ Gefüllten Wägebehälter aufstellen.
- ⇒ Warten bis die Stabilitätsanzeige (►) erscheint.
- ⇒ Nettogewicht ablesen.
- Das eingegebene Taragewicht ist so lange gültig, bis ein neues Taragewicht eingegeben wird. Zum Löschen den Wert Null eingeben oder Menüeinstellung < □ LEH > mit →-Taste bestätigen.

10.3 Data-Hold Funktion

3.7500kg

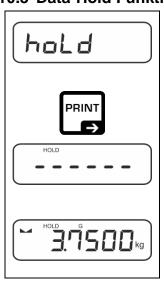


- ⇒ Menüeinstellung < h□Ld >
- ⇒ Wägegut auflegen.
- ⇒ Mit →-Taste bestätigen.

Der erste stabile Wägewert wird symbolisiert durch [HOLD] im oberen Rand der Anzeige gehalten. Nach Entlastung wird der Wert noch 10 s lang in der Anzeige gehalten.

10.4 Wägeeinheiten


10.4.1 Wägeeinheit einstellen

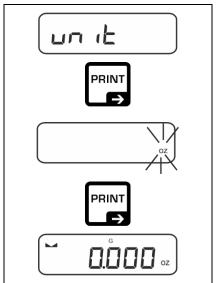

- ⇒ Menüeinstellung < □□ □□ □□ > wählen und mit → Taste bestätigen.
- ⇒ Warten, bis die Anzeige blinkt.




- Die erforderlichen Einstellungen bei Auswahl einer Applikationseinheit (FFA, %, mol) finden Sie in Kap. 10.4.2, 10.4.3 und 10.4.4.
- Mit der Taste (Standardeinstellung) kann zwischen der aktiven Einheit 1 und Einheit 2 umgeschaltet werden (Standardeinstellung der Tasten, s. Kap. 8.5. Weitere Einstellungsmöglichkeiten, s. Kap. 13.3.1).

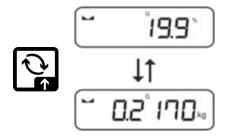

10.4.2 Wägen mit Multiplikationsfaktor über Applikationseinheit <FFA>

Hier legen Sie fest, mit welchem Faktor das Wägeergebnis (in Gramm) multipliziert wird.

Somit kann z.B. ein bekannter Fehlerfaktor bei der Gewichtsermittlung gleich mitberücksichtigt werden.

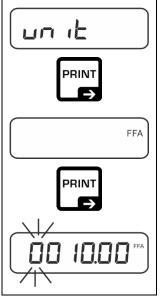

- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < FFA > wählen und mit →-Taste bestätigen.
- Multiplikationsfaktor eingeben, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2, die aktive Stelle blinkt.

10.4.3 Prozentwägen über Applikationseinheit <%>


Die Applikationseinheit <%> ermöglicht Ihnen die Prüfung des Gewichts einer Probe in Prozent, bezogen auf ein Referenzgewicht.



im oberen Rand der Anzeige



im oberen Rand der Anzeige

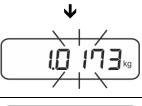


- ⇒ Menüeinstellung < □□ □□ □□ > wählen.
- ⇒ Referenzgewicht, das 100 % entspricht, auflegen.
- ⇒ Mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < % > wählen und mit →-Taste bestätigen.

- ⇒ Den blinkenden Gewichtswert der Referenz mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Ab hier wird das Gewicht der Probe in Prozent, bezogen auf das Referenzgewicht, angezeigt

10.4.4 Mol-Wägemodus

Diese Funktion berechnet die Menge einer Substanz (in mol) auf Basis der Molmasse und des Gewichts der Substanz.

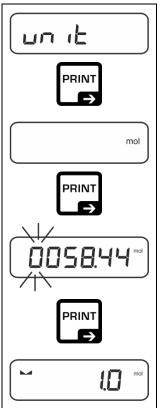

- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < mol > wählen und mit →-Taste bestätigen.

⇒ Substanz einwiegen. Das Gewicht wird in mol angezeigt.

11 Applikation <Zählen>

Falls die Applikation <Zählen> nicht bereits aktiv ist, wählen Sie die Menüeinstellung < ☐☐dE > → < □□□□E >, s. Kap. 9

11.1 Applikationsspezifische Einstellungen

Menü aufrufen:

- ⇒ **TARE**-Taste drücken und gedrückt halten bis < ☐☐☐ > angezeigt wird.
- ⇒ Die Anzeige wechselt zu < □□□□□□□□ > gefolgt von < □EF >.
- ⇒ Navigation im Menü, s. Kap. 13.1

Übersicht:

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibung /	Kapitel		
rEF	5	Referenzstückzahl 5				
Referenzstückzahl	10	Referenzstückzahl	Referenzstückzahl 10			
	20	Referenzstückzahl	20			
	50	Referenzstückzahl	50			
	FrEE	Frei wählbar, nume	rische Eingabe s. Kaլ	o. 3.2.2		
	inPut	Eingabe Stückgewi	cht, numerische Eing	abe s. Kap. 3.2.2		
PEA-E PRE-TARE	ActuAL	Aufgelegtes Gewicht als PRE-TARE Wert übernehmen, s. Kap. 10.2.1				
	NAnuAL	Taragewicht numerisch eingeben, s. Kap. 10.2.2				
	cLEAr	PRE-TARE Wert lö	schen			
EA-CEE	UALUE	Zählmodus				
Zielzählen	Errupp	Obere Toleranz s. Kap. 11.2.2				
	ErrLoU	Untere Toleranz				
	cLEAr	Einstellungen löschen				
NodE	count	Zählen				
Applikationen	chEch	Checkweighing s. Kap. 9				
	HE .h	Wägen				

11.2 Applikation anwenden

11.2.1 Stückzählen


Bevor die Waage Teile zählen kann, muss sie das durchschnittliche Stückgewicht, die so genannte Referenz kennen. Dazu muss eine bestimmte Anzahl der zu zählenden Teile aufgelegt werden. Die Waage ermittelt das Gesamtgewicht und teilt es durch die Anzahl der Teile, die so genannte Referenzstückzahl. Auf Basis des berechneten durchschnittlichen Stückgewichts wird anschließend die Zählung durchgeführt.



- Je höher die Referenzstückzahl, desto größer die Zählgenauigkeit.
- Bei kleinen oder stark unterschiedlichen Teilen muss die Referenz besonders hoch gewählt werden.
- Kleinstes Zählgewicht siehe Tabelle "Technische Daten".


1. Referenz einstellen

Referenzstückzahl 5, 10, 20 oder 50:

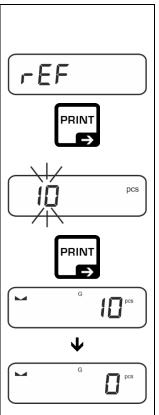


- ⇒ Falls nötig, Wägebehälter auflegen und tarieren
- ⇒ Gewünschte Anzahl Referenzstücke auflegen.
- ⇒ Menüeinstellung < ¬EF > aufrufen und mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ Referenzstückzahl (5, 10, 20, 50) entsprechend der aufgelegten Referenz wählen und mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Die Waage ermittelt das durchschnittliche Stückgewicht und zeigt dann die Anzahl der Teile an.
- ⇒ Referenzgewicht abnehmen. Die Waage befindet sich nunmehr im Stückzähl-Modus und zählt alle Teile, die sich auf der Wägeplatte befinden.

Referenzstückzahl benutzerdefiniert:

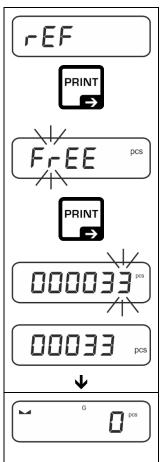


- ⇒ Falls nötig, Wägebehälter auflegen und tarieren
- ⇒ Gewünschte Anzahl Referenzstücke auflegen.
- ⇒ Menüeinstellung < ¬EF > aufrufen und mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ Einstellung < F r EE > wählen und mit → Taste bestätigen.
- ⇒ Das numerische Eingabefenster erscheint.
- ⇒ Anzahl der aufgelegten Referenzteile eingeben und bestätigen, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2
- ⇒ Die Waage ermittelt das durchschnittliche Stückgewicht und zeigt dann die Anzahl der Teile an.
- Referenzgewicht abnehmen. Die Waage befindet sich nunmehr im Stückzähl-Modus und zählt alle Teile, die sich auf der Wägeplatte befinden.

Zählen mit frei wählbarem Stückgewicht:

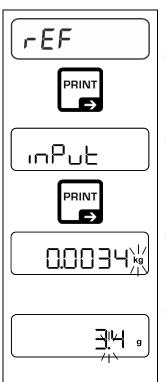


- ⇒ Menüeinstellung < ¬EF > aufrufen und mit →-Taste bestätigen.

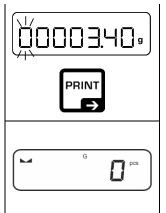


- ⇒ Stückgewicht eingeben, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2, die aktive Stelle blinkt.
- ⇒ Mit →-Taste bestätigen.

Die Waage befindet sich nunmehr im Stückzähl-Modus und zählt alle Teile, die sich auf der Wägeplatte befinden.

2. Teile zählen

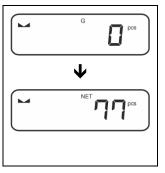

- ⇒ Falls nötig, Wägebehälter auflegen und tarieren.
- ⇒ Zählmenge einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt.
- Mit der R-Taste kann zwischen Stückzahl- und Gewichtsanzeige umgeschaltet werden (Standardeinstellung s. Kap. 8.5).

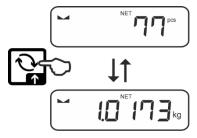

11.2.2 Zielzählen

Die Applikationsvariante <Zielzählen> ermöglicht Ihnen das Einwägen von Gütern auf eine bestimmte Zielstückzahl innerhalb festgelegter Toleranzgrenzen.

Das Erreichen der Zielstückzahl wird durch ein akustisches (sofern im Menü aktiviert) und optisches Signal (Toleranzmarken) angezeigt.

Optisches Signal:

Die Toleranzmarken liefern folgende Informationen:


	Zielstückzahl über vorgegebener Toleranz			
ок	Zielstückzahl innerhalb vorgegebener Toleranz			
TO	Zielstückzahl unter vorgegebener Toleranz			

Akustisches Signal:

Das akustische Signal ist abhängig von der Menüeinstellung < 5EE□P → 6EEPE ->, s. Kap. 13.3.1.

Durchführung:

1. Zielstückzahl und Toleranzen definieren

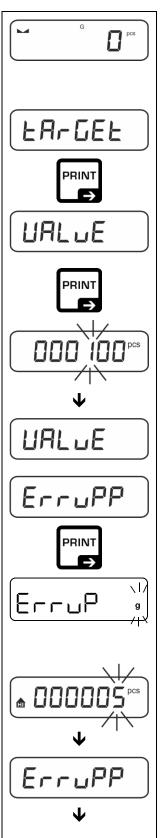

 ⇒ Sicherstellen, dass sich die Waage im Zählmodus befindet und ein durchschnittliches Stückgewicht definiert ist (s. Kap. 11.2.1).
 Gegebenenfalls mit der ➡Taste umschalten.

⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < ⊟☐☐EE > wählen und mit →-Taste bestätigen.


< URL □E > wird angezeigt.

- ⇒ Mit →-Taste bestätigen, das numerische Eingabefenster erscheint. Die aktive Stelle blinkt.
- ⇒ Zielstückzahl eingeben (numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2) und bestätigen.

Die Waage kehrt zurück ins Menü < ☐☐ ≥.

- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < ErruPP > wählen und mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Das numerische Eingabefenster erscheint. Die aktive Stelle blinkt.
- ⇒ Obere Toleranz eingeben (numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2) und bestätigen.

Die Waage kehrt zurück ins Menü < E - - uPP >.

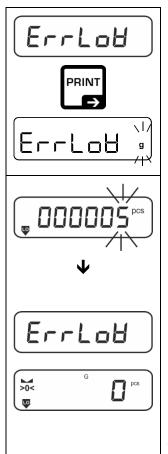

- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < ErrL□出 > wählen und mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Das numerische Eingabefenster erscheint. Die aktive Stelle blinkt.
- □ Untere Toleranz eingeben (numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2) und bestätigen.
- ⇒ Die Waage kehrt zurück ins Menü < E r L □ H >.
- ⇒ Zum Verlassen des Menüs ←-Taste wiederholt drücken.

Nach Durchführung der Einstellarbeiten ist die Waage bereit zum Zielzählen.

2. Toleranzkontrolle starten:

- ⇒ Durchschnittliches Stückgewicht ermitteln, s. Kap. 11.2.1
- ⇒ Wägegut auflegen und anhand der Toleranzmarken / akustischem Signal prüfen, ob das Wägegut sich innerhalb der vorgegebenen Toleranz befindet.

Wägegut unter vorgegebener Toleranz	Wägegut innerhalb vorgegebener Toleranz	Wägegut über vorgegebener Toleranz	
G G pcs	G pcs	G 105 pcs	

Die eingegebenen Werte sind so lange gültig, bis neue Werte eingegeben werden.

Zum Löschen der Werte Menüeinstellung < EArūEE > → < cLEAr > wählen und mit →-Taste bestätigen.

12 Applikation < Checkweighing >

Falls die Applikation <Checkweighing> nicht bereits aktiv ist, wählen Sie die Menüeinstellung < \PidE > \rightarrow < \cdot \hat{hEch} >, s. Kap. 9

12.1 Applikationsspezifische Einstellungen

Menü aufrufen:

- ⇒ **TARE**-Taste drücken und gedrückt halten bis < ☐☐☐ > angezeigt wird.
- ⇒ Navigation im Menü, s. Kap. 13.1

Übersicht:

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibung / I	Kapitel	
EA-GEE	UALUE	Zielgewicht, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2			
Zielwägen,	Errupp	Obere Toleranz, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2			
s. Kap. 12.2.1	ErrLoU	Untere Toleranz, nu	Untere Toleranz, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2		
	cLEAr	Einstellungen löschen			
<u> ፫ ነ</u> ህ "F ፫	լ "Ոսբթ	Oberer Grenzwert, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2			
Kontrollwägen, s. Kap. 12.2.2	à 'UäA	Unterer Grenzwert, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2			
·	cLEAr	Einstellungen löschen			
PEA-E PRE-TARE	ActuAL	Aufgelegtes Gewicht als PRE-TARE Wert übernehmen, s. Kap.10.2.1			
	NANDAL	Taragewicht numer	isch eingeben, s. Kap.	10.2.2	
	cLEAr	PRE-TARE Wert löschen			
NodE	AE 'P	Wägen			
Applikationen	count	Zählen s. Kap. 9			
	chEcR	Checkweighing			

12.2 Applikation anwenden

12.2.1 Zielwägen

Die Applikationsvariante <Zielwägen> ermöglicht Ihnen das Einwägen von Gütern auf eine bestimmtes Zielgewicht innerhalb festgelegter Toleranzgrenzen.

Das Erreichen des Zielgewichts wird durch ein akustisches (sofern im Menü aktiviert) und optisches Signal (Toleranzmarken) angezeigt.

Optisches Signal:

Die Toleranzmarken liefern folgende Informationen:


₾	Obergrenze	
ок	Zielgewicht	
LO	Untergrenze	

Akustisches Signal:

Das akustische Signal ist abhängig von der Menüeinstellung < 5EL□P → bEEPEr >, s. Kap. 13.3.1.

Durchführung:

1. Zielgewicht und Toleranzen definieren

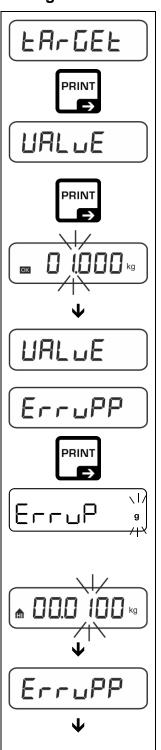

⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < └──☐ ☐ E > wählen und mit →-Taste bestätigen.


< URL □E > wird angezeigt.

- ⇒ Zielgewicht eingeben (numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2) und bestätigen.

Die Waage kehrt zurück ins Menü < UAL uE >.

- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < ErruPP > wählen und mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Das numerische Eingabefenster erscheint. Die aktive Stelle blinkt.
- ⇒ Obergrenze für die Gewichtsabweichung eingeben (numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2) und bestätigen.

Die Waage kehrt zurück ins Menü < E - - uPP >.

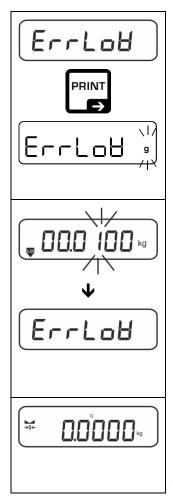

- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < ErrL□出 > wählen und mit →-Taste bestätigen.
- Das numerische Eingabefenster erscheint. Die aktive Stelle blinkt.
- □ Untergrenze für die Gewichtsabweichung eingeben (numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2) und bestätigen.
- ⇒ Die Waage kehrt zurück ins Menü <E┌┌└□坮>.
- ⇒ Zum Verlassen des Menüs ←-Taste wiederholt drücken.

Nach Durchführung der Einstellarbeiten ist die Waage bereit zum Kontrollwägen.

3. Toleranzkontrolle starten:

⇒ Wägegut auflegen und anhand der Toleranzmarken / akustischem Signal prüfen, ob das Wägegut sich innerhalb der vorgegebenen Toleranz befindet.

Wägegut unter vorgegebener Toleranz	Wägegut innerhalb vorgegebener Toleranz	Wägegut über vorgegebener Toleranz	
G 0.9854 kg	I IIIII ∃ kg	P kg kg	

Die eingegebenen Werte sind so lange gültig, bis neue Werte eingegeben werden.

Zum Löschen der Werte Menüeinstellung < EArLEE > → < cLEAr > wählen und mit →-Taste bestätigen.

12.2.2 Kontrollwägen

Mit der Applikationsvariante < Kontrollwägen > können Sie überprüfen, ob das Wägegut innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs liegt.

Die Über- oder Unterschreitung der Grenzwerte wird durch wird durch ein optisches (Toleranzmarken) und akustisches (sofern im Menü aktiviert) Signal angezeigt.

Optisches Signal:

Die Toleranzmarken liefern folgende Informationen:


	Einwaage über vorgegebener Toleranz				
ок	Einwaage innerhalb vorgegebener Toleranz				
TO	Einwaage unter vorgegebener Toleranz				

Akustisches Signal:

Das akustische Signal ist abhängig von der Menüeinstellung < 5EL□P> → < 5EEPEr >, s. Kap. 13.3.1.

Durchführung:

1. Grenzwerte definieren

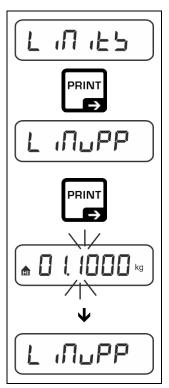


⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung
 < └ □ □ □ □ > wählen und mit →-Taste bestätigen.

< L ເກີມPP > wird angezeigt.

- ⇒ Oberen Grenzwert eingeben (numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2) und bestätigen.

Die Waage kehrt zurück ins Menü < └ '∏⊔PP >.

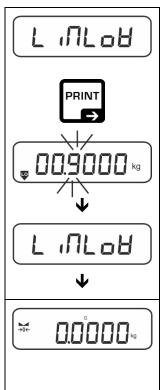

- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < L □L□H > wählen.
- ⇒ Unteren Grenzwert eingeben (numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2) und bestätigen.

Die Waage kehrt zurück ins Menü < L . \(\Pi \) \(\Pi \) \(\Pi \).

⇒ Zum Verlassen des Menüs ←-Taste wiederholt drücken.

Nach Durchführung der Einstellarbeiten ist die Waage bereit zum Kontrollwägen.

2. Toleranzkontrolle starten:

⇒ Wägegut auflegen und anhand der Toleranzmarken / akustischem Signal prüfen, ob das Wägegut sich innerhalb der vorgegebenen Toleranz befindet.

Wägegut unter vorgegebener Toleranz	Wägegut innerhalb vorgegebener Toleranz	Wägegut über vorgegebener Toleranz	
G 0.8864 kg	™	g kg	


Die eingegebenen Werte sind so lange gültig, bis neue Werte eingegeben werden.

Zum Löschen der Werte Menüeinstellung < L □ □ □ □ > → < □ L □ □ > wählen und mit →-Taste bestätigen.

13 Menü

13.1 Navigation im Menü

Menü aufrufen:

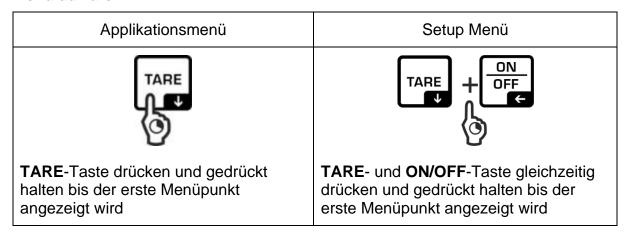

Parameter wählen und einstellen:

Blättern auf einer Ebene	Mit den Navigationstasten lassen sich die einzelnen Menüblöcke der Reihe nach anwählen.
	Mit der Navigationstaste ♥ vorwärts blättern
	Mit Navigationstaste ↑ rückwärts blättern.
Menüpunkt aktivieren / Auswahl bestätigen	Navigationstaste → drücken
Menüebene zurück / zurück in den Wägemodus	Navigationstaste ← drücken

13.2 Applikationsmenü

Das Applikationsmenü ermöglicht Ihnen einen schnellen und gezielten Zugriff auf die jeweils ausgewählte Applikation (s. Kap. 9).

Eine Übersicht zu den applikationsspezifischen Einstellungen finden Sie bei der Beschreibung der jeweiligen Applikation.

13.3 Setup-Menü

Im Setup Menü haben Sie die Möglichkeit mit den Waageneinstellungen das Verhalten der Waage an Ihre Anforderungen (z.B. Umgebungsbedingungen, besondere Wägeprozesse) anzupassen.

Diese Einstellungen sind global und unabhängig von der gewählten Applikation (ausgenommen: <\u00e4\u00bellu\u00bell\u00bell\u00bell\u00bell).

13.3.1 Übersicht < 5ELuP >

El ana 4	FI 0	weitere Ebenen / Beschreibung			
Ebene 1	Ebene 2	Beschreibung			
cAL	∠ALEHE	→ Externe Justierung, s. Kap. 7.9.1			
Justierung	cALEud	 → Externe Justierung benutzerdefiniert, s. Kap. 7.9.2 → Gravitationskonstante Justierort, s. Kap.7.9.3 			
	GrAAdJ				
	GrAubE	→ Gravitat	ionskonstante Aufstellort, s. Kap. 7.9.4		
coN	r5232	PBnq	600		
Kommunikation	Φ		1200		
	02P-q		2400		
			4800		
			9600		
			14400		
			19200		
			38400		
			57600		
			1 15200		
			158000		
			256000		
		48FB	7d6 (ES		
			8db (E5		
		PAr LY	nonE		
			odd		
			EUEn		
		StoP	156 iE		
			256 °E2		
		hAndbh	nonE		
		Protoc	Fic₽		
			ちこし (nur in USB wählbar)		
	8LAn	٥٥			
		oFF			

Pr int	intFcE		-5232		RS 232-Schr	nittstelle*					
Datenaus-	I				USB-Schnittstelle*						
gabe			n2p-q		*nur in Verbindung mit KUP-Schnittstelle						
	Poll		٥٨		Summiermodus ein-/ ausschalten,						
			oFF		s. Kap. 14.2.	1					
	PrNodE	եւն	er (G NAnuAL		on, off						
					Datenausgabe nach Drücken der PRINT -Taste, s. Kap. 14.2.2						
			RutoP	_	on, off						
						Automatische Datenausgabe bei stabilem und positivem Wägewert s. Kap.14.2.3. Erneute Ausgabe erst nach Nullanzeige und Stabilisierung, abhängig von den Einstellungen < 2 - Ange >, wählbar					
					(off, 1, 2, 3,4,5). < TransE > definiert Faktor für d. Dieser Faktor multipliziert mit d ergibt die Schwelle, ab deren Überschreitung ein Wert nicht mehr als stabil gilt.						
				oFF	Kontinuierlich	ne Datenausgabe					
					SPEEd	Ausgabeintervall einstellen					
					s. Kap. 14.2.4						
		cont		2Ero	on, off						
			EONE	CONE					٥٥		0 (unbelastet) ebenfalls kontinuierlich senden
					SEAPLE	on, off					
						Nur Stabile Werte übertragen					
		AE 'CHF	SGLP-I	E	on, of f	Angezeigter Gewichtswert wird übertragen					
					Grobb	on, off					
					nEŁ	on, off					
					FALE	on, off					
			GnEPrt	Ł	ForNAL	LanG (Ausführliches Messprotokoll)					
						られる (Standard-Messprotokoll)					
		LAYout	nonE		on, oFF St	andard-Layout					
			_ _		NodEL	on, of F					
						Modellbezeichnung der Waage ausgeben					
			uSEr		SEr AL	on, off					
						Seriennummer der Waage ausgeben					
		רורי	LCL NO		Einstellunger	n nicht löschen					
		rESEE	4E5		Einstellunger	n löschen					

ьеерег	RE45	oFF		ignal bei Tastendruck
Akustisches Signal		on	ein-/ausschalten	
	chEch	, ,	oFF	Akustisches Signal aus
			5L08	Langsam
		ch-oĥ	564	Standard
			FASE	Schnell
			cont.	Kontinuierlich
			oFF	Akustisches Signal aus
			5L08	Langsam
		ch-Lo	564	Standard
			FASE	Schnell
			cont.	Kontinuierlich
			oFF	Akustisches Signal aus
		ch-h (5L08	Langsam
			5Ed	Standard
			FASE	Schnell
			cont.	Kontinuierlich
RuboFF Automatische	NodE	oFF	Automatische Abschaltfunktion ausgeschatet	
Abschaltfunktion im Akkubetrieb		Auto	Die Waage wird nach der im Menüpunkt < E : ITE > definierten Zeit ohne Lastwechs oder Bedienung automatisch ausgeschalt	
		onLYO	Automatisches Abschalten nur bei Nullanzeige	
	F 'UE	305	Die Waage wir	rd nach der eingestellten Zeit
		III in	ohne Lastweck	hsel oder Bedienung automa-
		5U w	tisch ausgeschaltet	
		<u> 50 m</u>	1	
		300 10		
		60 N in		

bukkanb Tastenbelegung			dEFAult	Standardeinstellungen, s. Kap. 8.5	
ractorizologang		5₽ս5h ¢ LPս5h	oFF	Taste deaktiviert	
			un iE	Wägeeinheit einstellen, s. Kap. 10.4.1	
			NodE	Wägeapplikation auswählen, s. Kap. 9	
	сҺЯлБЕ		hoLd	HOLD-Funktion ausführen, s.Kap. 10.3 *nur für die Applikation <wägen></wägen>	
			PERFE	PRE-Tare-Einstellungen öffnen, s. Kap. 10.2 *nur für die Applikationen <wägen>, <check- weighing></check- </wägen>	
			rEF	Referenzstückzahl einstellen, s. Kap. 11.2.1 *nur für die Applikation <zählen></zählen>	
			F 'U 'F2	Einstellungen zum Kontrollwägen öffnen, s. Kap. 12.2.2 *nur für die Applikation < Checkweighing>	
			ŁArGEŁ	Einstellungen zum Zielwägen öffnen, s. Kap. 12.2.1 *nur für die Applikation <checkweighing></checkweighing>	
bL (Ght Node Hinterleuchtung der		ALUAYS	Hinterleuchtung der Anzeige ständig eingeschaltet		
Anzeige		F 'UE'	Die Hinterleuchtung wird nach der im Menüpunkt < Ł . TE > definierten Zeit ohne Lastwechsel oder Bedienung automatisch abgeschaltet		
		nobL	Hinterleuchtung der Anzeige ständig ausgeschaltet		
	F'UE	55 105 305 10 m 20 m 50 m	Definition, nach welcher Zeit ohne Last- wechsel oder Bedienung die Hinterleuch- tung automatisch abgeschaltet wird.		


LArEr Tarierbereich	100% ¢ 10%	Definition max. Tarierbereich, wählbar 10% - 100%. Numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2		
ZErAch	on	Automatische Nullnachführung [≤3d]		
Zerotracking	oFF	Werden kleine Mengen vom Wägegut entnommen oder zugeführt, so können durch die in der Waage vorhandene "Stabilitätskompensation" falsche Wägeergebnisse angezeigt werden! (z.B. Langsames Herausfließen von Flüssigkeiten aus einem auf der Waage befindlichen Behälter, Verdampfungsprozesse).		
		Bei Dosierungen mit kleinen Gewichtsschwankungen empfiehlt es sich daher, diese Funktion auszuschalten.		
Einheiten	verfügbare Wägeeinheiten / Applikations- einheiten, s. Kap. 1	m, pFF Mit dieser Funktion wird festgelegt, welche Wägeeinheiten im applikationsspezifischen Menü < □□ □ □ ≥ zur Verfügung stehen. Die auf < □□ > eingestellten Einheiten stehen im apllikationsspezifischen Menü zur Verfügung.		
ПоdEЬ Wägeapplikationen	RE 'P	Wägen		
vvageappiikationen	count	Zählen		
	chEcR	Checkweighing		
rESEE	Waageneinstellu	lungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen		

14 Kommunikation mit Peripheriegeräten über KUP-Anschluss

Über die Schnittstellen können Wägedaten mit angeschlossenen Peripheriegeräten ausgetauscht werden.

Die Ausgabe kann an einen Drucker, PC oder Kontrollanzeigen erfolgen. Umgekehrt können Steuerbefehle und Dateneingaben über die angeschlossenen Geräte erfolgen.

Die Waagen sind standardmäßig mit einem KUP-Anschluss (KERN Universal Port) ausgestattet.

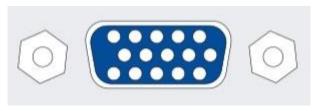

KUP-Anschluss

Alle verfügbaren KUP-Schnittstellenadapter finden Sie in unserem Webshop unter: http://www.kern-sohn.com

14.1 KERN Communications Protocol (KERN Schnittstellenprotokoll)

KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen, der das Abrufen und Steuern vieler Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Handbuch "KERN Communications Protocol", verfügbar im Downloadbereich auf unserer KERN-Hompage (www.kern-sohn.com)

Zum Aktivieren von KCP beachten Sie bitte die Menu-Übersicht der Bedienungsanleitung Ihrer Waage.

KCP basiert auf einfachen ASCII Befehlen und Antworten. Jede Interaktion besteht aus einem Befehl, möglich mit Argumenten getrennt durch Leerzeichen und wird beendet mit <CR>< LF>.

Die von ihrer Waage unterstützen KCP-Befehle lassen sich durch Senden des Befehls "I0" gefolgt von CR LF abfragen.

Auszug der meist genutzten KCP Befehle:

10	zeige alle implementierten KCP-Befehle
S	Sende stabilen Wert
SI	Sende aktuellen Wert (auch instabil)
SIR	Sende aktuellen Wert (auch instabil) und wiederhole
Т	Tarieren
Z	Nullstellen

Beispiel:

Befehl	S	
Mögliche	S_S100.00_g	Befehl akzeptiert, Ausführung des Befehls wurde begonnen
Antwor-	S_I	es wird aktuell ein anderer Befehl ausgeführt, Timeout erreicht
ten	S_+ or S	Über-oder Unterlast

14.2 Ausgabe-Funktionen

14.2.1 Summiermodus < ఏ⊔० >

Mit dieser Funktion werden die einzelnen Wägewerte per Tastendruck in den Summenspeicher addiert und bei Anschluss eines optionalen Druckers ausgegeben.

Funktion aktivieren:

- ⇒ Im Setup Menü die Menüeinstellung < Pr ınt > ⇒ < bull > aufrufen und mit
 → Taste bestätigen.
- ⇒ Zum Verlassen des Menüs die Navigationstaste ← wiederholt drücken
- Voraussetzung: Menüeinstellung
 <Pr∏odE> → < Er (□> → < ∏AnuAL> → < on>

Wägegut summieren:

- ⇒ Falls nötig, leeren Behälter auf die Waage stellen und tarieren.


- ⇒ Weiteres Wägegut wie vorhergehend beschrieben summieren.
- ⇒ Dieser Vorgang kann so oft wiederholt werden bis die Kapazität der Waage erschöpft ist.

Summe "Total" anzeigen und ausgeben:

- ⇒ PRINT-Taste lange drücken. Die Anzahl Wägungen und das Gesamtgewicht werden ausgegeben.
 - Der Summenspeicher wird gelöscht; das Symbol [. Σ .] erlischt.


Musterprotokoll (KERN YKB-01N):

Menüeinstellung < Pr∏adE > → < ForNAE > → < 5horE >

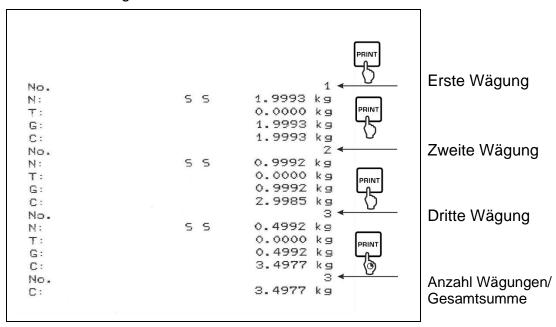

Musterprotokoll (KERN YKB-01N):

Menüeinstellung

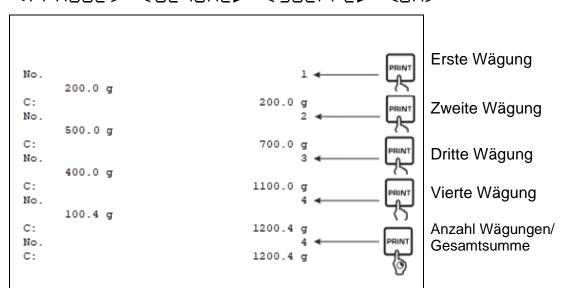

14.2.2 Datenausgabe nach Drücken der PRINT-Taste < ☐☐□☐☐ > Funktion aktivieren:

- ⇒ Im Setup Menü die Menüeinstellung < Pr ı¬E > → < Pr ¬¬dE > → < Er ı□ > aufrufen und mit → Taste bestätigen.
- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < □□ > wählen und mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Zum Verlassen des Menüs die Navigationstaste ← wiederholt drücken.

Wägegut auflegen:

- ⇒ Falls nötig, leeren Behälter auf die Waage stellen und tarieren.
- ⇒ Wägegut auflegen. Der Wägewert wird nach Drücken der PRINT-Taste ausgegeben.

14.2.3 Automatische Datenausgabe < A⊔L□>

Die Datenausgabe erfolgt automatisch ohne Drücken der **PRINT**-Taste, sobald die entsprechende Ausgabebedingung erfüllt ist, abhängig von der Einstellung im Menü.

Funktion aktivieren und Ausgabebedingung einstellen:

- Im Setup Menü die Menüeinstellung < Pr ı□E > → < Pr□□□E > → < Er ı□
 > aufrufen und mit → -Taste bestätigen.
- ⇒ Für eine automatische Datenausgabe mit den Navigationstasten ↓↑ die Menüeinstellung < ☐□ = wählen und mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Einstellung < □□ > wählen und mit →-Taste bestätigen. < □□ H□□E> wird angezeigt.
- ⇒ Mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Zum Verlassen des Menüs die Navigationstaste wiederholt drücken.

Wägegut auflegen:

- ⇒ Falls nötig, leeren Behälter auf die Waage stellen und tarieren.
- ⇒ Wägegut auflegen, warten bis Stabilitätsanzeige (► →) erscheint. Der Wägewert wird automatisch ausgegeben.

14.2.4 Kontinuierliche Datenausgabe < cont >

Funktion aktivieren und Ausgabeintervall einstellen:

- ⇒ Im Setup Menü die Menüeinstellung < Pr ı¬E > → < Pr∏□dE> → < Er ı□ > aufrufen und mit → Taste bestätigen.

- ⇒ <5PEEd> wird angezeigt.
- ⇒ <こE┌ロ> & <与ヒ月ЬLE> gewünschte Ausgabebedingung einstellen.

Wägegut auflegen

- ⇒ Falls nötig, leeren Behälter auf die Waage stellen und tarieren.
- ⇒ Wägegut auflegen.
- ⇒ Die Wägewerte werden in dem definierten Intervall ausgegeben

Musterprotokoll (KERN YKB-01N):

```
S D 1.9997 kg
S D 1.9999 kg
S D 1.9999 kg
S D 1.9999 kg
S D 1.9999 kg
S S 2.0000 kg
S S 2.0000 kg
S S 2.0000 kg
S D 1.9998 kg
S D 1.9998 kg
S D 1.9998 kg
S D 2.0002 kg
S D 2.4189 kg
S D 2.9996 kg
S D 2.9997 kg
S D 2.9997 kg
S D 2.9996 kg
S D 2.9996 kg
S D 2.9996 kg
S D 2.9996 kg
```

14.3 Datenformat

- ⇒ Mit den Navigationstasten ↓↑ die Menüeinstellung < F□¬□□□□> wählen und mit →-Taste bestätigen.
- - < 与hor と > Standard Messprotokoll
 - < Lana > Ausführliches Messprotokoll
- ⇒ Einstellung mit →-Taste bestätigen.
- ⇒ Zum Verlassen des Menüs die Navigationstaste wiederholt drücken.

Musterprotokoll (KERN YKB-01N):

For	IAL → Shor	-E	ForNAl	= → Lon(_ 	
N: T: G:	5 5	2.0000 kg 0.5000 kg 2.5000 kg	N: Tara weight Gross weigh		2.0000 0.5000 2.5000	kg

15 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung



Vor allen Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten das Gerät von der Betriebsspannung trennen.

15.1 Reinigen

Keine aggressiven Reinigungsmittel (Lösungsmittel o.ä.) benutzen, sondern nur ein mit milder Seifenlauge angefeuchtetes Tuch. Darauf achten, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Mit einem trockenen, weichen Tuch nachreiben.

Lose Probenreste/Pulver können vorsichtig mit einem Pinsel oder Handstaubsauger entfernt werden.

Verschüttetes Wägegut sofort entfernen.

15.2 Wartung, Instandhaltung

- ⇒ Das Gerät darf nur von geschulten und von KERN autorisierten Servicetechnikern geöffnet werden.
- ⇒ Vor dem Öffnen vom Netz trennen.

15.3 Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung und Gerät ist vom Betreiber nach gültigem nationalen oder regionalen Recht des Benutzerortes durchzuführen.

16 Kleine Pannenhilfe

Bei einer Störung im Programmablauf sollte die Waage kurz ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden. Der Wägevorgang muss dann wieder von vorne begonnen werden.

Störung	Mögliche Ursache			
Die Gewichtsanzeige leuchtet nicht.	Die Waage ist nicht eingeschaltet.			
iodomot monu	 Die Verbindung zum Netz ist unterbrochen (Netz- kabel nicht eingesteckt/defekt). 			
	Die Netzspannung ist ausgefallen.			
Die Gewichtsanzeige ändert sich fortwährend	Luftzug/Luftbewegungen			
	Vibrationen des Tisches/Bodens			
	Die Wägeplatte hat Berührung mit Fremdkörpern.			
	 Elektromagnetische Felder/ Statische Aufladung (anderen Aufstellort wählen/ falls möglich stören- des Gerät ausschalten) 			
Das Wägeergebnis ist	Die Waagenanzeige steht nicht auf Null			
offensichtlich falsch	Die Justierung stimmt nicht mehr.			
	Die Waage steht nicht eben.			
	• Es herrschen starke Temperaturschwankungen.			
	 Die Anwärmzeit wurde nicht eingehalten. 			
	 Elektromagnetische Felder / Statische Aufladung (anderen Aufstellort wählen / falls möglich, störendes Gerät ausschalten) 			

17 Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Erläuterung
SrwF	Nullstellbereich überschritten
undErZ	Nullstellbereich unterschritten
ın5EAb	Last instabil
AronG	Justierfehler
LJ	Unterlast
LJ	Überlast
LobAt	Kapazität der Batterien / Akkus erschöpft

18 Batteriegesetz


Hinweis gemäß Batteriegesetz - BattG:

INFORMATION

• Die nachfolgenden Informationen sind gültig für Deutschland.

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler gemäß Batteriegesetz verpflichtet, Endverbraucher auf folgendes hinzuweisen:

- Endverbraucher sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet.
- Batterien und Akkus können nach Gebrauch unentgeltlich in kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden. Dabei muss das übliche Gebrauchsende der Batterien/Akkus erreicht sein, ansonsten muss Vorsorge gegen Kurzschluss getroffen werden.
- Die Rückgabemöglichkeit beschränkt sich auf Batterien und Akkus der Art, die wir in unserem Sortiment führen oder geführt haben, sowie auf die Menge, deren sich Endverbraucher üblicherweise entledigen.
- Eine durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie die Batterien oder Akkus auf keinen Fall im Hausmüll entsorgen dürfen. Alte Batterien oder Akkus können Schadstoffe enthalten, welche bei nicht fachgerechter Entsorgung, Mensch und Umwelt schädigen können.

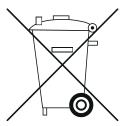

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, oder Pb = Blei) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen.



